

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

FT1A形 SmartAXIS

FT1A形 SmartAXISにおいて、以下1件の現象を確認いたしました。対象製品をご使用のお客様は以下に記載している内容をご確認の上、ご対策くださいますようお願いいたします。

現象一覧

No.	現象	現象修正バージョン	リリース日
1	高速カウンタのグループ1を2相高速カウンタとして使用する場合、カウンタ方向フラグ(M8037)が常にONします。	FT1A形 Touch システムソフトウェア Ver.4.15	2019年12月末

対策方法

Automation Organizer Ver.3.17.0に同梱される下記バージョンのソフトウェアで対応しております。

□ WindO/I-NV3 Ver.5.70に収録される

FT1A形 Touch システムソフトウェア Ver.4.15

弊社ホームページ「IDECメンバサイト」より上記のバージョンまたはそれ以降のバージョンのインストーラ（「10_Automation Organizer アップデート版インストーラ」）をダウンロードし、インストールしてソフトウェアをアップグレードしてください。

<http://www.idec.com/jpia/ao/>

システムソフトウェアのバージョン確認手順

FT1A形 Touchに内蔵されているシステムソフトウェアのバージョンは、WindO/I-NV3のシステム情報画面（図1参照）でご確認いただけます。システム情報画面は、パソコンとFT1A形 Touchを接続し、WindO/I-NV3の[ホーム]タブの[プロジェクト]で[システム情報]をクリックすると表示されます。

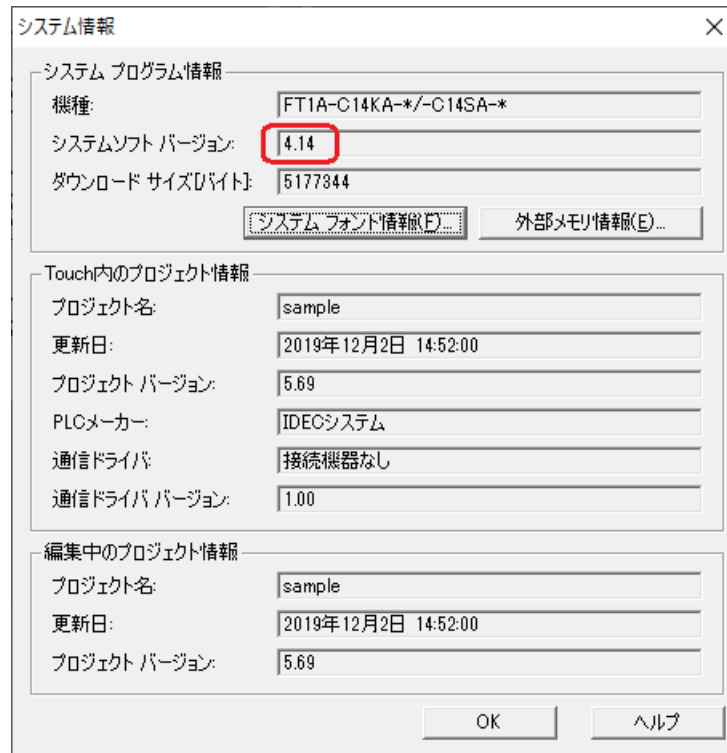


図1 システム情報画面

現象

【対象製品】

- FT1A形 Touch Ver.3.80～Ver.4.14
(Automation Organizer Ver.2.00～Ver.3.16.1 / WindO/I-NV3 Ver.5.00 ～ Ver.5.69)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも含まれます。

上記バージョンのソフトウェアを使用している場合、以下の機種で現象が発生します。

- FT1A形 Touch
FT1A-*12RA、FT1A-*14*A

【現象】

高速カウンタのグループ1を2相高速カウンタとして使用する場合、計数値のカウントが減算中にも関わらず、カウント方向フラグ(M8037)が常にONします。

【暫定的な回避方法】

暫定的な回避方法はありません。「対策方法」に記載の恒久対策を実施してください。

以上